

C72 Fehler

Was ist nach der Entsperrung zu beachten.

Punkt 1. Relay RY2 und Relay RY1 sind zu tauschen da es sonst wieder zu diesem Fehler kommen kann.

Punkt 2. Stecker am Motor sind zu überprüfen ob diese (Schwarzes Kabel) richtig stecken.

Punkt 3. Stecker auf der Leistungseinheit (auch Schwarzes Kabel) richtig stecken.

Sollte dennoch der Fehlercode C 38 auftauchen liegt ein Defekt auf der Leistungseinheit vor.

Wichtig sollte der Fehlercode C 38 Zweimal auftauchen wird das Gerät wiederum mit dem Fehlercode C 72 gesperrt.

Sollte das der Fall sein ist wieder eine kostenpflichtige Entsperrung nötig.

GAUSTER

-Haus

